

NAVODILO ZA MONTAŽO FASADNIH PROFILOV


1. PODLAGA

Profili se lahko lepijo na vse nosilne podlage, kot so fini omet, beton, mineralni ali umetni zaključni ometi. Podlaga mora biti ravna, suha in nosilna.



2. IZMERE

Na steno narišemo črto, ob kateri bomo položili profil. (Uporabimo dolge letve in vodno tehniko.) Profil odrežemo na izmerjeno dolžino z žago za les z zobci profila od 3 do 5mm. Večje profile lahko žagamo tudi na tračno žago ali krožno žago.

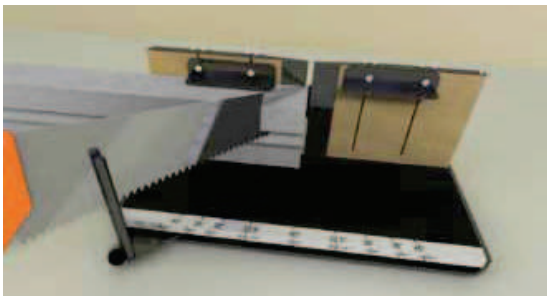

3. LEPLJENJE

Za lepljenje uporabljamo lepilo po navodilih proizvajalca

-KEMA PUCONCI KEMAQKOL FLEX 170

-CINKARNA CELJE ; NIVEDUR E , NIVEFAS

-UNIHEM : UZIN

oz. gradbena lepila za zunanjo uporabo podobnih lastnosti kot so zgoraj omenjena.(fleksibilna)

Lepilo nanesemo na hrbtno stran profila po vsej površini z zobato lopatico 3-5 mm. Debelina nanosa mora biti vsaj 2mm. Deloma neravne podlage stene se lahko z debelino nanosa lepila na profil izravna (do 5mm)



Profil pritisnemo na steno in ga narahlo premikamo v vseh smereh, da lepilo deloma zleze izpod profila .Naravnamo ga po predhodno začrtani liniji. Lepilo , ki je zlezlo izpod profila, takoj odstranimo s kelo.

Pri profilih večjih od 20cm (kapni profili, venec...) priporočamo predhodno sidranje. V podlago namestimo žeblice (3 x na profil dolžine 2m) brez glav na katere pritisnemo oz. obesimo profil. Dolžina žeblic ,ki gledajo iz podlage mora biti krajša od širine profila (da ne pogleda skozi profil).Po dogovoru v večje profile urežemo 2 kanala za Knauf profil CD 60mm. Namestimo ga samo pod stične dele profilov v dolžini vsaj 25cm.(Rigips CE 60mm) V kolikor se polagajo profili na klasični omet (grobi omet ali fini omet), je potrebno pod vse stične ploskve predhodno nalepiti stekleno mrežico, tako da sega pod vsak profil vsaj 10cm.



4. OBDELAVA STIKOV

Lepilo namažemo na obe stični ploskvi profila. Profila pritisnemo enega do drugega. Lepilo, ki zleze ven, deloma odstranimo z lopatico in nato zapolnimo z MS polimerom (npr.TKK MS15). Velja za profile do 5 cm debeline

Ko polagamo kapne profile, venec ali parapet okrog objekta.. (kjer je razdalja v eni dolžini daljša od 4m ali so profili širši kot 5 cm) priporočamo, da ne pritisnete stični ploskvi profila skupaj, ampak ju razmaknite za 5-8mm . Vmesni prostor ne namažete z lepilom. Naslednji dan fugo počasi poškoprite z vodo in zapolnite z low expansion poliuretansko montažno peno. Upoštevajte navodilo za uporabo. Ko se poliuretan strdi, ga odvečnega odstranite do globine 5mm..Fugo nato zapolnite s fugirnim kitom, ki ga lahko tudi pomešate ali posujete s kremenčevim peskom, ter ga zagladite z lopatico. Za fugiranje priporočamo uporabo MS polimerov TKK MS15... (glej slike na hrbtni strani)



5. ZAKLJUČEK PROTI OKNU

Profil se položi cca. 2mm proti oknu (gleda 2mm čez špaletu okna). S tem napravite prostor za fini omet oz. finalno izdelavo obrobe okna (špalete).

V primerih , kjer ni predvidena okenska polica (iz kamna, pločevine..), je potrebno zgornjo stran podokenskega profila armirati s stekleno mrežico in lepilom, ter pokitati z zaključno maso.(NIVELIN D , JUBOLIN F....)

6. ZAKLJUČEK PROTI FASADI

Lepilo, ki je prilezlo izpod profila lahko odstranimo z ročajem kele, tako da napravimo trikotni polkrožni zaključek.

Pri horizontalnih profilih, takih ki so zelo izpostavljeni zunanjim vremenskim vplivom (dež, sneg..), pa priporočamo, da lepilo ,ki je prilezlo izpod profila odstranite. Po dveh dneh pa pokitate oz zapolnite z akrilnim kitom. (naredite polkrožni zaključek)

7. BARVANJE

Profile je potrebno samo še dvakrat pobarvati, po navodilih proizvajalca barve. Uporabite lahko akrilne ali silikatne fasadne barve.

Za dodatna pojasnila se obrnite na:

OKRAS

Tacenska 20

1210 Ljubljana

tel.: (01) 512 12 92, 512 22 71

fax: (01) 512 11 76

GSM: (041) 683-263

kontaktna oseba : Sever Damjan





Peno izdolbiti v globino 5mm, ter očistiti stranice profila.

